


تعليمات تركيب خلطات الدك القلوية في أفران الحث

١. في البداية، يجب تنظيف داخل الفرن والمنطقة المحيطة تماماً، مع منع دخول أى ملوثات إلى منطقة العمل، مثل أعقاب السجائر أو غيرها. ثم يجب التحقق من سلامة ملفات الحث، وفي حال كانت الملفات مزودة بطبقة من الطلاء أو البطانة الحرارية، يجب تنفيذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، وأخيراً يتم تركيب ألواح العزل.

٢. بوجه عام، تتطلب عملية تركيب خلطة الدك الجافة عنايةً ودقةً أكبر من عملية تركيب خلطة الدك الرطبة، ولذلك يجب أن يكون تدرج حبيبات خلطة الدك مناسباً بحيث يمكن تحقيق درجة الدمك المطلوبة أثناء عملية الدك مع توليد أقل كمية ممكنة من الغبار. وفي هذا الصدد، يفضل وضع الكمية المطلوبة من خلطة الدك مسبقاً في حوض معدني كبير بسمك يتراوح بين ١٥ و ٢٠ سم، ثم خلطها جيداً باستخدام مجرفة لضمان تجانس توزيع أحجام الحبيبات، وبعد ذلك تجفيفها في غرفة تجفيف عند درجة حرارة تتراوح بين ٥٠ و ٧٠ درجة مئوية.

٣. يبدأ دك الخلطة من قاع الفرن، باستخدام المعدات المناسبة وفقاً لسعة الفرن والإمكانات المتاحة في موقع العمل، مثل الدكاك اليدوي أو الهزاز الكهربائي اليدوي أو الهزاز اللوحي المخصص لدك القاع. ويراعى أن تكون سماكة الخلطة المدكوكة في القاع أكبر قليلاً من السماكة المطلوبة، بحيث يمكن كشط الكمية الزائدة عند تسوية القاع، والوصول إلى السماكة المحددة. ثم يوضع قالب دك الجدار، الذي تم تثبيته مسبقاً، على قاع الفرن في الموضع المطلوب، بحيث يكون على تماس كامل مع الخلطة المدكوكة في القاع.

٤. يُستخدم قالب دك الجدار الجانبي لخلطات الدك الجافة عادةً من النوع أحادي الاستخدام، ويتم تصنيعه في الغالب من عدة أجزاء. وبعد ضبط المسافة المطلوبة بين القالب وهيكل الفرن، يجب إحكام تثبيته بواسطة أسافين خشبية، لمنع تحركه أو فقدان درجة الدمك أثناء عملية الدك. وفي بعض الحالات، قد يتم تركيب القالب بشكل متعمد خارج مركز الفرن قليلاً، وهو ترتيب يستخدم عادةً في الأفران التي يتم إمالتها بشكل متكرر أثناء تفريغ المصهور. وبما أن تآكل البطانة الحرارية يكون عادةً أكثر شدة في جهة المجرى، فإن هذا الأسلوب يسمح بزيادة سماكة البطانة في هذه المنطقة. ويمكن تنفيذ دك الجدار الجانبي بصورة مباشرة باستخدام دكاك يدوي أو هزاز كهربائي يدوي، أو بصورة غير مباشرة من داخل القالب باستخدام هزاز ذراع متأرجح أو هزاز ثابت أو مطرقة تعمل بالهواء المضغوط.

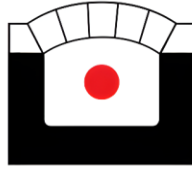

أثناء عملية الدك، يجب دائماً مراعاة النقاط التالية: أولاً، تعتمد سماكة كل طبقة من المادة الموضوعة قبل الدك على طريقة الدك والمعدات المستخدمة. ثانياً، قبل وضع الطبقة التالية، يجب تحديد سطح الطبقة التي تم دكها مسبقاً بشكل متجانس، وذلك لضمان استمرارية الترابط في كامل البطانة ومنع تكون طبقات منفصلة. في الظروف العادية، ينبغي أن تتراوح سماكة الطبقة المفككة في كل مرحلة بين ٥٠ و ٧٥ مم، وأن يتم دك كل طبقة حتى تصل إلى ما يقرب من ٥٠٪ من سماكتها الأصلية. في بداية عملية الدك، يُنصح باستخدام رؤوس دك مسننة. وفي المراحل اللاحقة، يجب استخدام رؤوس دك ملساء بأبعاد ٥٠ × ٢٥ مم أو ١٠٠ × ٧٥ مم، وذلك لزيادة كفاءة عملية التركيب.

٥. فوق مستوى المعدن المنصهر، يوصى عادةً باستخدام المونة الحرارية المرتبطة بفوسفات الألومنيوم. ونظراً إلى أن نسبة كبيرة من الحرارة الإشعاعية لا يتم امتصاصها في هذه المنطقة أثناء مرحلة التسخين الأولى، يمكن أيضاً استخدام خلطة الدك الأساسية نفسها بعد إضافة ٣-٤٪ من سيليكات الصوديوم، بما يتيح للمادة التصلب في الهواء. ويجب تشكيل البطانة الحرارية في هذه المنطقة يدوياً بحيث تتخذ شكل بروز إلى الخارج من السطح الداخلي. كما يوصى بشكل خاص باستخدام المونة الحرارية المرتبطة بفوسفات الألومنيوم في منطقة المجرى.

٦. بما أن عملية دك الخلطة الجافة لا تتضمن وجود رطوبة تحتاج إلى الإزالة، فيمكن تنفيذ التسخين الأولى بسرعة أكبر نسبياً، بحيث يبدأ بمعدل ١٥٠ درجة مئوية في الساعة ويستمر حتى بدء تشوه القالب وانصهاره. ثم يُنصح بخفض معدل التسخين إلى ٤٠-٦٠ درجة مئوية في الساعة، مع مراعاة عدم حدوث غسل للبطانة أو تغير في حالة المعدن المنصهر. ويُستحسن أيضاً أن تكون درجة الحرارة خلال أول عملية صهر أعلى من درجة الحرارة المعتادة، بهدف تقوية الترابط بين الحبيبات عند سطح البطانة، وبالتالي زيادة مقاومة هذا السطح للتآكل الناتج عن المعدن المنصهر. ويجب مواصلة التسخين حتى ١٥٩٥ درجة مئوية، أو إلى درجة حرارة أعلى بمقدار ١٠ درجات مئوية من درجة حرارة التشغيل. كما يفضل إبقاء أول عملية صهر عند هذه الدرجة لمدة ساعة تقريباً لتحقيق عملية تليد أعمق داخل البطانة. ويمكن، بالإضافة إلى ذلك، خفض درجة الحرارة القصوى بشكل طفيف مع زيادة مدة التثبيت عند درجة الحرارة في الوقت نفسه.